

Маска сварщика с автоматическим светофильтром

инструкция по эксплуатации

LYG 4300 LYG 4400 LYG 5512 LYG6500


Благодарим вас за выбор продукции Redbo, Данная инструкция по эксплуатации содержит информацию об эксплуатации, пожалуйста, изучите её перед использованием, чтобы убедиться в правильности действий. Храните эту инструкцию, чтобы вы могли обратиться к ним в любой момент в процессе работы. Принесёт в вашу жизнь комфорт, большую экономическую выгоду и безопасность.

1.Описание изделия

- 1) Меры безопасности, Международная популярная модель, Эргономические принципы, Широкие внутренности, Простота в использовании, удобно в эксплуатации, Всесторонняя защита лица, шеи, ушей и т.д.
- 2) Использование высококачественных ЖК-дисплеев и оптических покрытий, постоянны УФЛ/ИКЛ, должны избегать прямых ультрафиолетовых и инфракрасных излучений.
- 3) Жидкий кристалл Свет клапан с автоматическим светофильтром, Многослойные LCD и Стекло с покрытием, Эффективно избегать прямых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, чтобы видимый свет свободно проходил и защищал глаза сварщика. Сварщик может четко проследить объекты сварки. Сократит повторность сварки и улучшить эффективности сварки.
- 4) Оригинальные цепи управления с автоматическим светофильтром. В момент начала сварки фильтрующий экран автоматически переключается в темное состояние не Менее 1 / 10000 секунд.
- 5) Оригинальный противопомеховый дизайн выключателя, позволяющий избежать сложной ситуации работающего сварщика
- 6) Защита от излучения сварочной дуги. В данном режиме светофильтр затемняется при обнаружении сварочной дуги оптическими датчиками. В течение 0.1-0.2 секунд
- 7) Регулируемое затемнение в диапазоне 9-13 единиц DIN устанавливается с помощью регулировочной ручки.

2. Принцип работы

В отличие от традиционного зеркала теней, наш автоматический экран, используемый передовой высокоскоростной ЖК-дисплеев. В момент прегрешения сварки фильтрующий экран автоматически переходит из темного состояния, в светлое в соответствии с установлением с помощью переключателя временем задержки и переключается в темное состояние не менее 1 / 10000 секунд. Сверх высокая эффективность ультрафиолетового и инфракрасного фильтров, полностью защищает глаза и лицо в использование от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, на протяжении всего процесса сварки, даже в светлом состоянии.

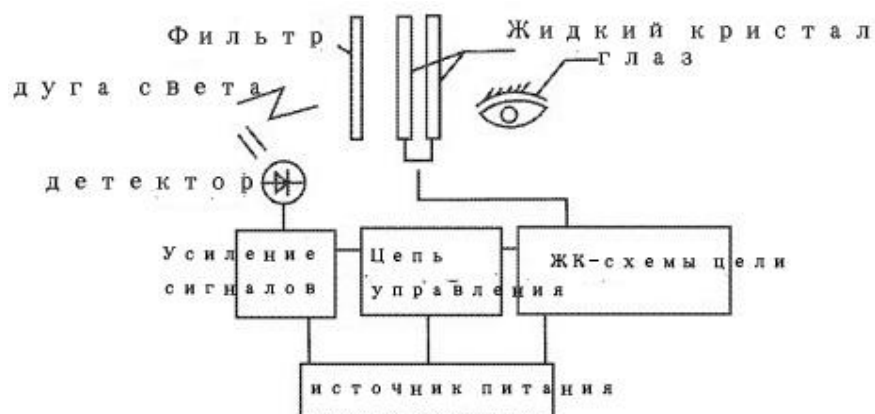

3. описание номера

LYG-X X X X Корпоративный кодекс X- фигуры код Сварка шлема X- кода стержневого ящика с автоматическим светофильтром

X- Код обработки поверхности Сварка шлема X --Код цвета поверхности`

4. технические характеристики

Модель стержневого ящика	LY 300	LY 400	LY500	LY 600
Размер фильтрующего элемента	110mm * 90mm * 9mm			
Зона обзора	88mm*30mm	92.5mm*42.5mm		
Затемнение в светлом состоянии	DIN 14			
Затемнение в темное состояние	DIN9/11/13	DIN9~13		
метод корректировки в темном состоянии	Стационарный	Бесступенчатый	Внешнее управление, Бесступенчатый	
Время переключения	1<=10000S			
чувствительность	/	Бесступенчатая		
Время восстановления	0.2S	0.1/0.2s		
питание	AAA Батарея	Литиевая/ солнечная батарея		
Объем Литиевых батарей		600мАН		
Рабочая Температура	-10~65			
Количество сенсоров	1	2		
УФ/ИК защита	/	DIN 15		
шлифовка	/	/	/	Есть

5.Смех структуры маски сварщика



6. Пункты Внимания

- 1) Перед использованием Маски сварщика, отклейте панаширование и регулируйте кнопку
- 2)Кнопка регулировки LY 500И LY600 на стороне Маски сварщика
Кнопка регулировки LY400 на внутренней Маски сварщика— метод корректировки в темном состоянии "Кнопка регулировки LY300 через выключатель на внутренней Маски сварщика
- 3)когда электрический ток небольшой, регулируйте кнопку "Чувствительность", для того чтобы равновесие тока
- 4.)Когда дуга света не постоянная, регулируйте кнопку "Задержка"
- 5.) Когда электрический ток большой, регулируйте кнопку "Задержка", для того чтобы защита глаз.
- 6.)Когда вы делаете сварочную работу, регулируйте кнопку "Задержка", для того чтобы повышать эффективности
- 7.)После сварочной работы, вы положите маску сварщика на сварном шве когда высокая температура.
- 8.) Не используйте маску сварщика, как шлем защитный.